

Récepteur StarFire™ 3000

Problèmes résolus:

Les récepteurs mobiles mRTK StarFire™ 3000 et les récepteurs mobiles StarFire™ 3000 utilisant des stations de base RTK StarFire™ 6000 passent en repli/RTK-X – Une mise à jour de la nouvelle version de logiciel 2.41.G ou 2.70A corrige ce problème. Bien que les versions de logiciel semblent différentes, elles comprennent la même solution pour ce problème et la seule différence est que le numéro de version diffère.

Récepteur StarFire™ 6000

Problèmes résolus:

StarFire™ 6000 n'apparaît pas sur le terminal virtuel — Lorsque la clé de contact de la machine est enclenchée et le moteur coupé, StarFire™ 6000 apparaît sur le terminal virtuel de la console. Une fois le moteur démarré, StarFire™ 6000 ne se charge plus sur le terminal virtuel. Ce problème a été résolu avec la version 4.20K.

AutoTrac™ Universal (ATU) 300

Problèmes résolus:

Problèmes de performances à basse vitesse ou sur les pentes - Cette version corrige le problème suivant: l'ATU 300 n'était pas en mesure d'acquérir la ligne de guidage à basse vitesse (0,5 à 1,8 km/h) sur un terrain plat ou sur des pentes.

Rapport de direction non enregistré après un cycle de démarrage - Les logiciels antérieurs sur les tracteurs à deux chenilles ne sauvegardaient pas leur rapport de direction via un cycle de démarrage. Cette version corrige ce problème.

Contrôleur de dose GreenStar™

Problèmes résolus:

Écart dans la carte d'application "tel qu'appliqué" - Cette version corrige un écart ou un saut dans la carte de couverture "tel qu'appliqué" du contrôleur de débit, en cas d'utilisation dans des machines à réponse rapide (temps d'activation/de désactivation faible). Il a été constaté que lors de l'entrée dans le passage, le contrôleur de débit appliquait au bon moment mais avait tardé à envoyer le message de documentation à la console, laissant un écart dans la carte de couverture.

Contrôleur d'application 1120

Problèmes résolus:

Terminal virtuel (VT) n'apparaissant pas sur la console - Spécifique à la station météorologique mobile, cette version corrige le problème suivant: le terminal virtuel (VT) du contrôleur d'application n'apparaissait pas sur la console.

Avis de mise à jour

Ce sont les notes de mise à jour du logiciel relatives aux consoles GreenStar™ 3 2630 et aux produits associés. Les notes de mise à jour se trouvent sur www.stellarsupport.com. Note: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final qui est inclus avec le logiciel.

Copyright © 1996-2019 Deere & Company